




More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,WKD

Waga precyzyjna PS 600.R1

WL-213-0080

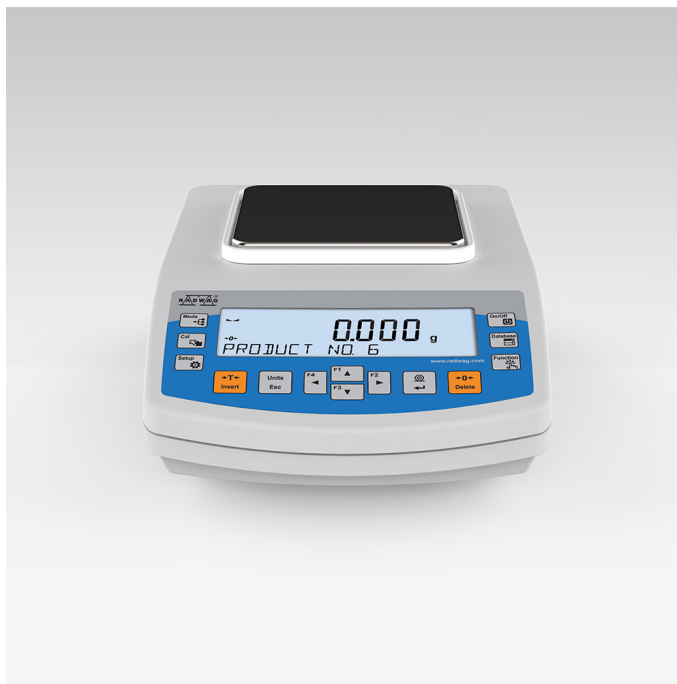

Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Autotest



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk


Zatrząsk maksymalnego
wskazania


Pomiar w Newtonach



Statystyka



Doważanie



Ważenie podsalkowe



Procedury GLP



Ważenie zwierząt



Wyznaczanie gęstości

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	600 g
Obciążenie minimalne [Min]	20 mg
Dokładność odczytu [d]	0,001 g
Zakres tary	-600 g
Powtarzalność (Max)	0,0015 g
Powtarzalność (5% Max)	0,0005 g

Parametry metrologiczne	
Liniowość	±0,002 g
Czas stabilizacji	2 s
Adiustacja	zewnętrzna
Dryft temperaturowy czułości	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
Parametry fizyczne	
System poziomowania	manualny
Wyświetlacz	5,3" LCD (z podświetleniem)
Elementy zestawu	Waga, szalka, osłona szalki, stopka uziemiająca ×1, stopka ×3, zasilacz sieciowy.
Wymiar szalki	128×128 mm
Wymiary opakowania S x G x W	475×380×345 mm
Masa netto	3 kg
Masa brutto	4,5 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi (opcja)
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waga: 12 – 15V DC 0,4A max
Moc pobierana przez urządzenie	4 W
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	40% – 80%

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia.

Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.

¹ Dostępne jako akcesorium skanery kodów kreskowych współpracują z wagą przy użyciu tylko i wyłącznie interfejsu RS232.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Walizki transportowe do wag
 Stoły antywibracyjne
 Zasilacze
 Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
 Przewód USB (waga – drukarka)
 KIT - Zestaw do wyznaczania gęstości
 Skanery kodów kreskowych
 Szafka do wag z szalką 128×128mm


Przewody RS 232, RS 485
 Wyświetlacze
 Osłona do wag z szalką 128×128mm
 Drukarki paragonowe
 Osłonki ochronne do wag
 Ważenie podsalkowe
 Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)



• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Panel [WX-010-0187]



Wymiary urządzenia S x G x W

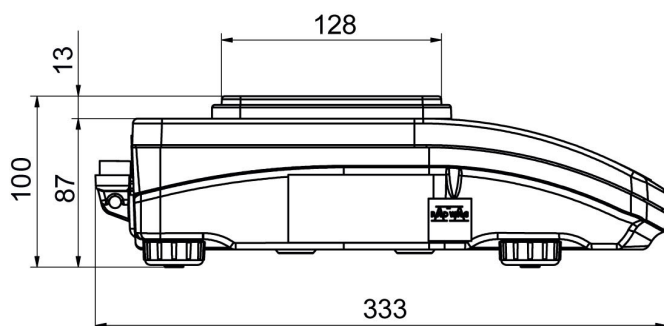

PS R, d = 1mg

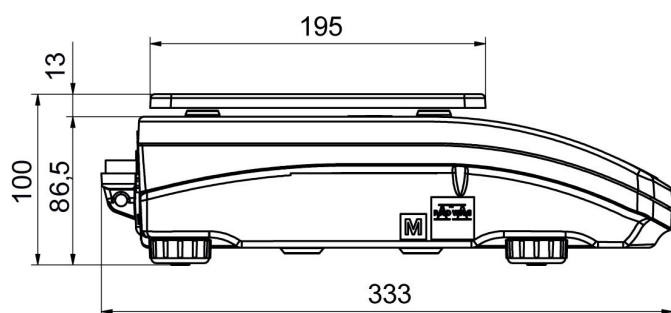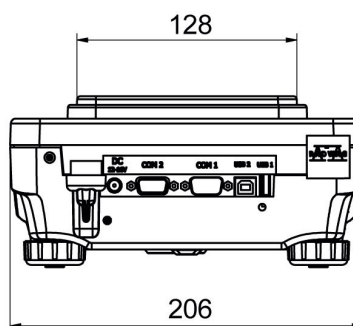

PS R, d = 10 mg

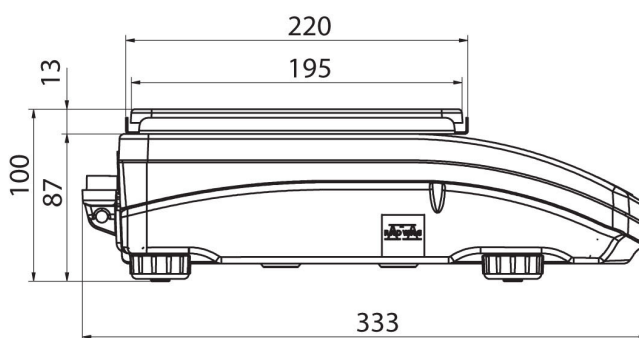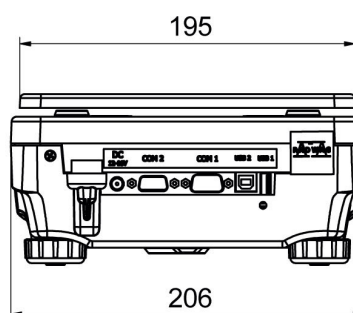

PS R.M, d = 10 mg

